

# Multifunktionsmessgeräte TA465



## Bedienungsanleitung

## LIMITIERUNG VON GARANTIE UND HAFTUNG

### Copyright©

TSI Incorporated / 2005-2006 / Alle Rechte vorbehalten.

### Adresse

TSI Incorporated / 500 Cardigan Road / Shoreview, MN 55126 / USA

### Fax Nr.

+1 (651) 490-3824

### LIMITIERUNG VON GARANTIE UND HAFTUNG (gültig ab Juli 2000)

Hiermit garantiert der Verkäufer, dass dieses Produkt bei normaler Anwendung und Wartung gemäß Bedienungsanleitung keine Verarbeitungs- und Materialfehler aufweist. Diese Garantie gilt für vierundzwanzig (24) Monate oder für den in der Bedienungsanleitung festgelegten Zeitraum ab Versanddatum zum Kunden. Diese begrenzte Garantie unterliegt folgenden Ausnahmen:

- a. Hitzdraht- oder Heißfilmsensoren in Anemometern für die Forschung sowie andere Komponenten, die in den Spezifikationen benannt sind, unterliegen einer Garantie von 90 Tagen ab Versand.
- b. Die Garantie auf Freiheit von Material- und Verarbeitungsfehlern reparierter oder ausgetauschter Teile beträgt, unter normalen Nutzungsbedingungen, 90 Tage ab Versand.
- c. Der Verkäufer übernimmt keine Garantie für Produkte, die von anderen gefertigt wurden. Dies gilt ebenso für Sicherungen, Batterien ect., dort gilt immer die Garantie des Originalherstellers.
- d. Außer, wenn der Verkäufer in einem besonderen Schreiben ausdrücklich darauf hinweist, übernimmt der Verkäufer keine Haftung für Produkte, die vom Käufer in anderen Produkten oder Ausrüstungen verwendet wurden oder von Personen außer dem Verkäufer manipuliert wurden.

Die obigen Bestimmungen ERSETZEN alle anderen Garantien und unterliegt allen in ihr aufgeführten Bedingungen und Beschränkungen. **ES WIRD KEINE ANDERE GARANTIE FÜR WEITERE BESTIMMTE VERWENDUNGEN ODER MARKTFÄHIGKEIT GEWÄHRLEISTET ODER ÜBERNOMMEN.**

DIE ALLGEMEINE ABHILFE BEI MISSSTÄNDEN FÜR DEN NUTZER ODER KÄUFER UND DIE AUFHEBUNG DER HAFTUNGSGRENZE DES VERKÄUFERS BEI JEDER ART VON VERLUSTEN, PERSONENSCHÄDEN ODER SCHÄDEN IM ZUSAMMENHANG MIT DIESEM PRODUKT (EINSCHLIESSLICH DER FORDERUNGEN AUFGRUND VON VERTRÄGEN, FAHRLÄSSIGKEIT, EINFACHER HAFTPFLICHT, ANDEREN DELIKTEN ODER SONSTIGEN GRÜNDEN) MUSS DURCH DIE RÜCKLIEFERUNG DES PRODUKTS AN DIE FABRIK ODER DEN FESTGELEGTEN ORT UND DIE RÜCKERSTATTUNG DES KAUFPREISES ODER DEN FESTGELEGTEN ORT UND DIE RÜCKERSTATTUNG DES KAUFPREISES ODER AUF BESCHLUSS DES VERKÄUFERS; DURCH DIE REPARATUR ODER DEN ERSATZ DES PRODUKTS ERFOLGEN. DER VERKÄUFER KANN IN KEINEM FALL FÜR IRGENDWELCHE ANDERE ZUFÄLLIGE ODER DARAUS RESULTIERENDE UNFÄLLE HAFTBAR GEMACHT WERDEN. GEGEN DEN VERKÄUFER KANN KEIN SCHADENERSATZ, GLEICHGÜLTIG AUFGRUND WELCHES SCHADENS, ERHOBEN WERDEN, WENN DER SCHADEN BEREITS ÜBER EIN JAHR ZURÜCK LIEGT.

Der Käufer und alle Benutzer akzeptieren die hier genannten Bedingungen, welche die gesamten Bedingungen der Mängelgewährleistung. Diese Vorschriften können durch nichts und niemanden abgeändert oder aufgehoben werden, außer durch eine schriftliche Erklärung eines autorisierten Vertreters des Verkäufers.

## Wartungsvereinbarung

Da wir wissen, dass funktionsuntüchtige Geräte oder defekte Instrumente unseren Kunden ebenso schaden wie uns selbst, haben wir eine Wartungsvereinbarung entwickelt, um uns sofort um alle auftretenden Probleme zu kümmern. Bei Störungen wenden Sie sich bitte an den Händler in Ihrer Nähe, oder wenden Sie sich an den TSI Kundendienst.

## Inhalt

<b>1. Verpackungsinhalt und Lieferumfang .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Inbetriebnahme des Messgerätes .....</b>	<b>4</b>
2.1. Stromversorgung .....	4
2.1.1. Einlegen der Batterien .....	4
2.1.2. Verwendung des optionalen Netzteils .....	4
2.2. Gebrauch der Teleskopsonde .....	4
2.2.1. Ausziehen der Teleskopsonde .....	5
2.2.2. Einziehen der Teleskopsonde .....	5
2.3. Anschließen an den optionalen tragbaren Bluetooth Drucker .....	5
2.4. Anschließen des Messgerätes an den Computer .....	5
<b>3. Bedienung des Messgerätes .....</b>	<b>6</b>
3.1. Tastaturfunktionen .....	6
3.2. Allgemeine Begriffe .....	6
3.3. Menu .....	6
3.3.1. Display Anzeige .....	6
3.3.2. Nullpunkt einstellen .....	7
3.3.3. Einstellungen .....	7
3.3.4. Volumenstrom Einstellungen .....	7
3.3.5. Aktuell /Standard Einstellungen .....	7
3.3.6. Messdatenlogging .....	7
3.3.6.1. Messungen .....	7
3.3.6.2. Logmodus und Logeinstellungen .....	7
3.3.6.3. Daten anzeigen .....	8
3.3.6.4. Daten Löschen .....	8
3.3.6.5. % Speicher .....	8
3.4. Anwendungsoptionen .....	8
3.5. Druck von Daten mittels des tragbaren Computers .....	8
3.6. LogDat2TM Software .....	8
<b>4. Wartung .....</b>	<b>9</b>
4.1. Kalibrierung .....	9
4.2. Gehäuse .....	9
4.3. Lagerung .....	9
<b>5. Problembehandlung .....</b>	<b>9</b>
<b>Notizen: .....</b>	<b>14</b>

## 1. Verpackungsinhalt und Lieferumfang

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines hochwertigen Messgerätes aus dem Hause Airflow entschieden haben.

Bitte packen Sie das Messgerät und das Zubehör sorgfältig aus der Transportverpackung aus. Überprüfen Sie die einzelnen Teile anhand der unten angeführten Liste auf Vollständigkeit. Sollte etwas fehlen, benachrichtigen Sie bitte umgehend Ihren Lieferanten.

- Transportkoffer
- Messgerät
- USB Kabel
- CD Rom mit Download Software
- Anleitung und Kalibrierzertifikat

## 2. Inbetriebnahme des Messgerätes

### 2.1. Stromversorgung

Die Stromversorgung des TA465 wird durch vier handelsübliche AA Batterien gewährleistet.

#### 2.1.1. Einlegen der Batterien

Legen Sie die Batterien ( 4x AA ) so in das Batteriefach, wie auf dem Aufkleber im Batteriefach gezeigt. Das TA465 ist sowohl für Alkali-Batterien, als auch für NiMH-Batterien ausgelegt. Jedoch werden diese wiederaufladbaren Batterien nicht durch das Gerät aufgeladen. Die Lebensdauer der Batterien wird sich bei Verwendung von NiMH-Batterien verkürzen.

Wegen der Gefahr des Auslaufens sind Carbon-Zink-Batterien nicht zur Verwendung geeignet.

#### 2.1.2. Verwendung des optionalen Netzteils

Wenn Sie das mitgelieferte Netzteil benutzen, werden die Batterien Überbrückt.

Stellen Sie bitte Sicher, dass die richtige Netzspannung sowie die korrekte Frequenz, wie auf der Rückseite des Netzteils gezeigt, anliegt.

Das Netzteil lädt die Batterien ebenfalls nicht wieder auf.

### 2.2. Gebrauch der Teleskopsonde

Die Teleskopsonde beinhaltet den Geschwindigkeits-Temperatur-, und Feuchtesensor. Bei Benutzung der Sonde stellen Sie sicher, dass das Fenster am Ende der Sonde völlig offen ist und die Orientierungsmarkierung in Strömungsrichtung zeigt.



**ACHTUNG!** Im Falle von Temperatur oder Feuchtemessungen stellen Sie sicher, dass sich mindestens 7.5 cm der Sonde im Luftstrom befinden. Nur so kann eine ausreichende Genauigkeit gewährleistet werden.

### 2.2.1. Ausziehen der Teleskopsonde

Zum Ausziehen der Teleskopsonde halten Sie mit der einen Hand den Griff der Sonde. Mit der anderen Hand ziehen Sie an der Sondenspitze. Bitte halten Sie nicht das Sondenkabel fest während Sie die Sonde ausziehen.

### 2.2.2. Einziehen der Teleskopsonde

Zum Einziehen der Teleskopsonde halten Sie den Griff in der einen Hand während Sie mit der anderen Hand die Sondenspitze wieder zurückdrücken. Sollte die Sonde blockieren ziehen Sie vorsichtig an dem Kabel bis das kürzeste Stück der Sonde verschwunden ist.

## 2.3. Anschließen an den optionalen tragbaren Bluetooth Drucker

Um das TA465 an den Bluetooth Drucker schalten Sie sowohl den Drucker als auch das Messgerät ein. Wählen Sie dann das Menu durch Drücken der Funktionstaste.

Im Menu scrollen Sie dann mittels der ▲▼ zum Punkt Drucker und bestätigen Sie diesen mit Enter. Wenn sie weitere Bluetooth fähige Drucker in der Nähe befinden dann schalten Sie diese aus. Das TA465 sucht nun selbstständig nach Bluetooth Geräten. Wählen Sie daraus bitte die Verbindung „Handy700“.

Falls das Gerät schon vorher mit einem entsprechenden Drucker verbunden war dann sollte es sich selbstständig wieder verbinden.

Falls der Drucker Fragezeichen (????????????????), Sternchen(\*\*\*\*\*) oder Zufallszeichen ausdrückt, resetten Sie diesen und führen einen Neustart durch.

Weiter Informationen entnehmen Sie dem Druckerhandbuch.

## 2.4. Anschließen des Messgerätes an den Computer

Um das Gerät mit einem PC zu verbinden, nutzen Sie das USB-Kabel. Schließen Sie die Seite des Kabels, die mit „Computer“ gekennzeichnet ist, an einen USB-Anschluss Ihres PC's und die andere Seite an den Data-Port des TA465.

Für Informationen zum download von gespeicherten Daten siehe Kapitel 3 LogDat2™ Downloading Software.



**ACHTUNG!** ☒ Dieses Symbol zeigt an, dass der Data-Port des TA465 nicht zum Anschluss an ein öffentliches Telekommunikations-Netzwerk geeignet ist. Schließen Sie den USB-Data-Port nur an einen USB-Anschluss an.

## 3. Bedienung des Messgerätes

### 3.1. Tastaturfunktionen

An / Aus-Schalter	Taster betätigen um das TA465 Ein- bzw. Auszuschalten Während der Einschaltphase zeigt das Display folgendes an: Modell-Nummer, Seriennummer, Software-Version und letzte Kalibrierung.
Pfeiltasten (▲▼)	Betätigen Sie die Tasten um zwischen den Wahlmöglichkeiten der Parameter auf- und ab zu scrollen.
Entertaste (↵)	Betätigen Sie die Enter-Taste um einen Wert / eine Auswahl zu bestätigen
Pfeiltasten (◀▶) und Menü-Tasten	Betätigen Sie die Pfeiltasten um innerhalb einer Parameter-Einstellung die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten auszuwählen. Gleiches gilt für die Menü-Auswahl wie; Display Anzeige, Nullpunkt, Einstellungen, Volumenstrom Einstellungen, Aktuell /Standard Einstellungen, Messdatenlogging, Anwendungen, Kalibrierungen und Drucker.

### 3.2. Allgemeine Begriffe

Sample / Beispiel	Besteht aus allen Mess-Parametern die gleichzeitig gespeichert werden ( Messungseinheit).
Test ID	Eine Gruppe von Messungseinheiten. Die Messergebnisse (Durchschnitt, Minimum, Maximum, Summe) werden für jede Test ID ermittelt. Die größtmögliche Anzahl der Test ID's ist 100
Time Constant / Zeitkonstante	Es handelt sich um einen durchschnittlichen Zeitraum, der zur Stabilisierung der Display-Anzeige benötigt wird. Wenn Sie Leckagen oder unterschiedliche Luftströme vorfinden, wird eine höhere „Time Constant“-Einstellung diese Ungenauigkeiten verringern. Die Anzeige wird jede Sekunde aktualisiert, jedoch ist dieser Anzeigewert ein Durchschnittswert der zuletzt eingestellten Zeitkonstante, in dem eine Messung erfolgen soll. <i>Beispiel</i> ; wenn die Zeitkonstante auf 10 Sekunden eingestellt wurde, ist die Anzeige das durchschnittliche Messergebnis der letzten 10 Sekunden. Dies wird auch als „moving average“, als „mittlerer Durchschnitt“ bezeichnet.
Log Interval / Aufzeichnungs-Intervall	Der Aufzeichnungs-Intervall ist ein sich wiederholender Zeitraum den des Gerät aufzeichnet. <i>Beispiel</i> ; wenn der Aufzeichnungs-Intervall auf 30 Minuten eingestellt wurde, so besteht jede aufgezeichnete Messungseinheit aus den Durchschnittswerten der letzten 30 Minuten.

### 3.3. Menu

#### 3.3.1. Display Anzeige

Hier stellen Sie die gewünschten Mess-Parameter ein, die im Display angezeigt werden sollen. Wählen Sie die gewünschten Anzeigen durch betätigen der Pfeiltasten aus und aktivieren diese durch Drücken der Funktionstaste links (AN). Die Hauptanzeige wählen Sie durch Betätigen der Funktionstaste HAUPT. Sie können gewählte Anzeigen auch deaktivieren durch Drücken der Funktionstaste AUS. Sollten zu viele Anzeigen gewählt werden warnt Sie das Gerät. Jeweils **ein** Parameter kann als „Haupt-Parameter“ ausgewählt werden, bis zu 4 weitere gleichzeitig als „Unter-Parameter“. Bestätigen Sie die gewählten Anzeigen durch drücken der ENTER Taste.

Durch Drücken der ESC Taste gelangen Sie wieder zur Messanzeige.

### 3.3.2. Nullpunkt einstellen

Um den Nullpunkt bei der Druckmessung einzustellen, bestätigen Sie diesen Menüpunkt. Das Messgerät zeigt Ihnen an, wenn der Nullpunkt Abgleich erfolgreich war.

### 3.3.3. Einstellungen

Im Einstellungs-Menü können Sie grundlegende Einstellungen vornehmen. Dies beinhaltet; Sprache, Summer, Auswahleinheiten, Zeitkonstante, Kontrast, Zeiteinstellung, Datumseinstellung, Zeitformat, Datumsformat, Zahlenformat, Hintergrundbeleuchtung und automatische Abschaltung des Geräts.

Mit den Pfeiltasten ( ◀ ▶ ) wechseln Sie zur gewünschten Einstellung innerhalb des Menüs.

Mit der „Enter-Taste“ bestätigen Sie die jeweils ausgewählte Funktion.

### 3.3.4. Volumenstrom Einstellungen

Im Grundeinstellungs-Modus werden vier verschiedene Varianten unterschieden; die Variante für runde Luftkanäle, für rechteckige Luftkanäle und Flächeneingabe eines Luftkanals, sowie Horn und den K-Faktor.

Mit den Pfeiltasten ( ◀ ▶ ) wechseln Sie zwischen den einzelnen Varianten. Mit der „Enter-Taste“ bestätigen Sie Ihre Auswahl. Nachdem Sie den Kanaltyp festgelegt haben, verändern Sie dann im nächsten Unterpunkt die Einstellungen und bestätigen diese mit Enter.

### 3.3.5. Aktuell /Standard Einstellungen

Wählen Sie im Aktuell / Standard-Menü die gewünschte Messung sowie die benötigten Parameter aus. Innerhalb dieses Menüs können auch die Einstellungen für Standard-Temperatur, Standard-Luftdruck sowie die Quelle der Datenherkunft „Temperatur-Aktuell“ eingestellt werden. Der aktuelle Luftdruck muss hier eingegeben werden, um die Messungen von Strömungsgeschwindigkeit und Volumenstrommessung an diesen anzupassen.

### 3.3.6. Messdatenlogging

#### 3.3.6.1. Messungen

Die zu speichernden Messergebnisse sind unabhängig von den im Display angezeigten Messergebnissen und müssen deshalb noch mal separat unter „Messdatenlog“ ausgewählt werden ( Messdatenlog Messungen). Bitte aktivieren Sie die gewünschten Werte mittels der Funktionstasten.

#### 3.3.6.2. Logmodus und Logeinstellungen

Der Speicher-Modus ist sowohl in „manuelle Speicherung“, „automatische Speicherung“, „Fortlaufender Taste“, „Fortlaufende Zeit“ einstellbar.

- Im Modus „manuelle Speicherung“ werden Messergebnisse nicht automatisch gespeichert. Vielmehr wird der Benutzer aufgefordert „Beispielmessungen“ abzuspeichern.
- Im Modus „automatische Speicherung“ wählt der Benutzer aus Beispielen, die dann mit den gemessenen Ergebnissen automatisch abgespeichert werden.
- Im Modus fortlaufende Taste startet der Anwender die Messung mit einem Tastendruck auf Enter und beendet diese auch wieder mit einem Tastendruck auf die Enter Taste.

- Im Modus Fortlaufende Zeit Startet der Anwender die Messung durch Druck auf die Enter Taste. Die Messung wird nun so lange fortgeführt wie unter Einstellung festgelegt wurde.
- Automatische Speicherung, Fortlaufender Taste, Fortlaufende Zeit Modi haben unter Einstellungen folgende Möglichkeiten

<u>Modus</u>	<u>Druck Einstellung</u>
Automatische Speicher.	Speicher Intervall
Fortlaufende Taste	Speicher Intervall
Fortlaufende Zeit	Speicherintervall, Test Länge

### 3.3.6.3. Daten anzeigen

Nachdem Sie alle Loggingeinstellungen gewählt haben können Sie durch Drücken der ENTER Taste im Anzeigemodus die gewählten Parameter abspeichern. Nachdem Abspeichern können Sie sich hier die Daten wieder anzeigen lassen. Dabei werden unter der Statistikfunktion die Darstellung der Min-Max und Mittelwert abgebildet. Unter dem Menüpunkt Messwerte anzeigen werden Ihnen alle gespeicherten Daten abgebildet. Mit den Pfeiltasten ( < > ) wechseln Sie zwischen den einzelnen Parametern.

### 3.3.6.4. Daten Löschen

Unter diesem Menüpunkt haben Sie die Möglichkeit alle gespeicherten Daten, einzelne Tests oder Beispiele zu löschen.

### 3.3.6.5. % Speicher

Zeigt Ihnen den zur Verfügung stehenden Speicher an. Wenn Sie unter Daten löschen alles löschen steht der verfügbare Speicher wieder auf 100 %.

## 3.4. Anwendungsoptionen

Im Gerät befinden sich mehrere voreingestellte Anwendungsoptionen. Damit können Draft Rate, Hitze Fluss, Turbulenz und % Außenluft gemessen werden. Nach Wahl einer Applikation müssen die entsprechenden Messungen vorgenommen werden.

## 3.5. Druck von Daten mittels des tragbaren Computers

Um gespeicherte Daten auszudrucken wählen Sie zuerst das Menu Messdatenlog. Dann wählen Sie den Test aus, den Sie ausdrucken wollen. Nach Wahl des Testes wählen Sie die Statistik und die Beispiele, die Sie drucken wollen. Nach Auswahl drücken Sie die Print Taste um den Druck zu starten.

## 3.6. LogDat2™ Software

Das TA465 wird mit einer speziellen Software ausgeliefert, die als „LogData2 Downloading Software“ bezeichnet wird. Sie wurde konzipiert um Ihnen maximale Flexibilität und Leistung bereit zu stellen. Um die Software auf Ihrem PC zu installieren, folgen Sie den Anweisungen auf dem CD-ROM Etikett.

Um Daten von Ihrem TA465 auf Ihren PC zu übertragen, verbinden Sie Ihr TA465 und Ihren PC mit dem beiliegenden USB Kabel, und öffnen Sie die installierte LogData2-Software.



Innerhalb des geöffneten Programms wählen Sie entweder eine Messung (Test) um sie auf Ihren PC zu übertragen, oder öffnen Sie eine Messung mit Doppelklick.

## 4. Wartung

Das TA465 benötigt nur sehr wenig Wartung um seine Funktionen aufrecht zu erhalten.

### 4.1. Kalibrierung

Um einen hohen Grad an Genauigkeit bei Ihren Messungen zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, ihr TA465 **jährlich** an Airflow zurück zu schicken, um eine Neukalibrierung vornehmen zu lassen.

Airflow Lufttechnik GmbH  
Kleine Heeg 21  
53359 Rheinbach  
Tel: +49 (0)2226-9205-0  
Fax: +49 (0)2226-9205-11  
Email: info@airflow.de

Das TA465 kann auch im Menüpunkt „Kalibrierung“, durch den Benutzer selbst kalibriert werden. Diese geringfügig möglichen Einstellungen sollen den Benutzer in die Lage versetzen, sein TA465 eine auf seine individuellen Gegebenheiten anzupassen. Diese Einstellmöglichkeiten sind **nicht** dafür vorgesehen eine komplette Kalibrierung durchzuführen. Für eine Gesamt-Kalibrierung in allen Punkten und die entsprechende Zertifizierung, muss das Gerät an Airflow zurückgesandt werden.

### 4.2. Gehäuse

Sollte das Gehäuse oder der Aufbewahrungskoffer des TA465 gereinigt werden müssen, so benutzen Sie bitte ein weiches Tuch und ein wenig Isopropyl-Alkohol oder einen milden Reiniger.

Tauchen Sie das TA465 **niemals** in eine Flüssigkeit ein.

Sollten das Gerät selber, das mitgelieferte Zubehör oder das Netzteil beschädigt werden, so sind diese umgehend zu ersetzen um den Kontakt mit gefährlichem Strom / Spannung zu vermeiden.

### 4.3. Lagerung

Entfernen Sie die Batterien, bei Einlagerung des Gerätes von mehr als einem Monat, um Beschädigungen durch ausgelaufene Batterien zu vermeiden.

## 5. Problembehandlung

Die Tabelle enthält Symptome, deren Ursache und mögliche Lösungen für gewöhnlich auftretende Funktionsstörungen im Zusammenhang mit dem TA465. Sollte das auftretende Symptom nicht in der Liste mit aufgeführt sein, oder die angebotenen Lösungsmöglichkeiten.

Symptom	Mögliche Ursache	Lösungsmöglichkeit
keine Anzeige	Gerät ist nicht eingeschaltet	Schalten Sie das Gerät ein
	schwache oder Leere Batterien	Ersetzen Sie die Batterien oder nutzen Sie das Netzteil
	Batteriekontakte verschmutzt	Reinigen Sie die Batteriekontakte
Messwerte verändern sich ständig / Anzeige unstabil	Sich verändernder Luftstrom	Messen Sie erneut, an einem weniger verwirbelten Messpunkt <b>oder</b> verwenden Sie eine größere Zeitkonstante
Gerät reagiert nicht auf Drucktasten	Drucktasten / Schaltfläche gesperrt	Entsperren Sie die Schaltfläche durch gleichzeitiges drücken der (▲▼) Tasten
„Error“-Meldung erscheint	Gerätespeicher ist voll	Laden Sie die Daten auf Ihren PC, (wenn Sie diese benötigen) und löschen Sie den Datenspeicher (DELETE ALL)
	Fehler im Gerät	Das Gerät benötigt eine Hersteller-Wartung
Sonden Fehler erscheint	Fehler in der Sonde	Das Gerät benötigt eine Hersteller-Wartung

**Warnung**

Entfernen Sie die Sonde sofort im Falle von extremer Hitze. Diese kann die Sonde beschädigen. Betriebsbedingungen können in Anhang A Technische Daten gefunden werden. Der Drucksensor ist bis zu 7 psi (48 kPa oder 360 mmHg) geschützt. Bei höherem Druck kann er beschädigt werden.

## Anhang A Technische Daten

### **Geschwindigkeit** (TA-Sonde Modelle 480, 482, 484, 486)

Messbereich	0 bis 50 m/s
Genauigkeit	±3 % des Messwerts oder ±0,015 m/s, größerer Wert gilt
Auflösung	0,01 m/s

### **Geschwindigkeit**

(Stauraohr für Modelle TA465, TA465-A, TA465-P)

Messbereich	1,27 bis 78,7 m/s
Genauigkeit	±1.5 % bei 10,16 m/s
Auflösung	0,01 m/s

### **Geschwindigkeit**

(Flügelradsonde-Modell 495)

Messbereich	0,25 bis 30 m/s
Genauigkeit	±1% des Messwerts oder ±0,02 m/s
Auflösung	0,01 m/s

### **Kanalgröße**

Abmessungen	1 bis 635 cm in Schritten von 0,1 cm
-------------	---

### **Volumenstrom**

Messbereich	abhängig von Geschwindigkeit, Druck, Kanalgröße und K-Faktor
-------------	---

### **Temperaturbereich** (Modelle 484 und 486 mit TA Sonde, Modelle 450 und 452 mit IAQ-Sonde)

Messbereich	10 bis 60 °C
Genauigkeit	±0,3 °C
Auflösung	0,1°C

### **Temperaturbereich** (Modelle 480 und 482 mit TA-Sonde)

Messbereich	18 bis 93°C
Genauigkeit	±0,3°C
Auflösung	0,1°C

### **Temperaturbereich** (Flügelrad-Modell 495)

Messbereich	0 bis 60°C
Genauigkeit	±1,0°C
Auflösung	0,1°C

### **Temperaturbereich**

(K-Fühler für Oberflächentemperatur Modell 792)

Messbereich	-40 bis 650°C
Genauigkeit	±0,056% des Messwerts +1,1°C
Auflösung	0,1°C

### **Temperaturbereich**

(K-Fühler für Umgebungslufttemperatur Modell 794)

Messbereich	-40 bis 870°C
Genauigkeit	±0,056% des Messwerts +1,1°C
Auflösung	0,1°C

### **Relative Luftfeuchtigkeit** (Modelle 484 und 486 mit TA Sonde, Modelle 450 und 452 mit IAQ -Sonde)

Messbereich	0 bis 95% RH
Genauigkeit	±3 % RH
Auflösung	0,1% RH

**Kohlenmonoxid** (IAQ-Sonde Modell 452 zur CO-Messung)

Messbereich	0 bis 500 ppm
Genauigkeit	±3% des Messwerts oder ±3 ppm, größerer Wert gilt
Auflösung	0,1 ppm

**Kohlendioxid** (Modelle 450 und 452 mit IAQ-Sonde)

Messbereich	0 bis 5000 ppm
Genauigkeit	±3% des Messwerts oder ±50 ppm, größerer Wert gilt
Auflösung	1 ppm

**Statischer Druck/Differenzdruck**

(Modelle TA465, TA465-A, TA465-P)

Messbereich	-28,0 bis +28,0 mm Hg, -3735 bis +3735 Pa
Genauigkeit	±1% des Messwerts ±1 Pa, (±0,01 mm Hg)
Auflösung	0,1 Pa, 0,01 mm Hg

**Barometrischer Druck**

Messbereich	517,15 bis 930,87 mm Hg
Genauigkeit	±2% des Messwerts

## Geräte-Temperaturbereich

Betrieb (Elektronik)	5 bis 45 °C
Betrieb (Sonde)	-10 bis 60 °C
Lagerung	-20 bis 60 °C

**Speicherkapazität**

Bereich	26.500+ Messwerte und 100 Test Id's
---------	--

<b>Speicherintervall</b>	1 Sekunde bis zu 1 Stunde
--------------------------	---------------------------

<b>Zeitkonstante</b>	Frei wählbar
----------------------	--------------

<b>Abmessungen</b>	9,7 cm x 21,1 cm x 5,3 cm
--------------------	---------------------------

<b>Gewicht</b>	0,36 kg (inkl. Batterien)
----------------	---------------------------

**Sondenabmessungen**

Sondenlänge	101,6 cm
Durchmesser Sondenspitze	7,0 mm
Durchmesser Sondenbasis	13,0 mm

**Maße abwinkelbare Sonde**

Länge des abwinkelbaren Stückes	15,2 cm
Durchmesser des Gelenkstückes	9,5 mm

<b>Stromversorgung</b>	Vier Batterien Größe AA oder Netzteil
------------------------	--

<sup>1</sup> Messungen von Strömungsgeschwindigkeiten unterhalb 5 m/s ( 1000 ft/min. ) werden nicht angeraten. Beste Ergebnisse werden oberhalb 10 m/s ( 2000 ft/min. ) erzielt. Der Messbereich kann in Abhängigkeit vom Luftdruck variieren.

<sup>2</sup> die Genauigkeit der Messergebnisse resultiert aus der Umrechnung von Luftdruck in Strömungsgeschwindigkeit

und erhöht sich in dem Maße, wie sich der aktuelle Luftdruck erhöht

<sup>3</sup> Temperaturkompensiert über einen Bereich von 5-65°C

<sup>4</sup> Die Genauigkeitsangabe von  $\pm 3\%$  der Messung oder  $\pm 3\text{ft/min}$  ( $\pm 0,015\text{ m/s}$ ), immer der größerer Wert beginnt bei 30 ft/min bis 9999 ft/min (0,15m/s bis 50m/s)

<sup>5</sup> Die Genauigkeit des Messgerätes bezieht sich auf eine Temperatur von 77°F (25°C). Fügen sie eine Unsicherheit von 0,05°F (0,03°C) für Wechsel in der Temperatur hinzu.

<sup>6</sup> Die Genauigkeit der Sonde bezieht sich auf eine Temperatur von 77°F (25°C). Fügen sie eine Unsicherheit von 0,1%RH/F° (0,2%RH/°C) für Wechsel in der Sonden Temperatur hinzu. Beinhaltet 1% Hysterese.

<sup>7</sup> Überdruck-Bereich = 7 psi ( 190 in. H<sub>2</sub>O, 360 mmHg, 48 kPa ).





Airflow Lufttechnik GmbH  
Kleine Heeg 21 📍 53359 Rheinbach  
Telefon: 022 26/9205-0 📠 Fax: 022 26/9205-11  
info@airflow.de 🌐 www.airflow.de

Version 2 April 2013 – Änderungen vorbehalten.

